



Nr. în reg. 24/07.10.2016

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

1. DATE GENERALE

Obiectul expertizei este cercetarea stării actuale a structurii de rezistență a construcțiilor **Ansamblului Bisericii Fortificate Evanghelice C.A. din localitatea Agnita, jud. Sibiu** și stabilirea nivelului de protecție al acestora - biserica cu turnul clopotniță, incinta cu turnurile de apărare - din punct de vedere al rezistenței, stabilității, siguranței în exploatare și durabilității la încărcările gravitaționale și orizontale.

Evaluarea stabilește printr-un ansamblu de operații vulnerabilitatea construcțiilor principale ale ansamblului-biserica cu turnul clopotniță, în raport cu cutremurele caracteristice amplasamentului și analizează în ce măsură construcțiile vizate satisfac cerințele fundamentale de performanță: **cerința de siguranță a vieții și cerința de limitare a degradărilor**. Structura construcțiilor trebuie să preia acțiunile gravitaționale și orizontale (în special seism) fără degradări semnificative.

Ansamblul este înscris în Lista monumentelor jud. Sibiu la următoarele poziții:


- SB-II-a-A-12196 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate, a doua jumăt. a sec. XIII-XIX.
- SB-II-m-A-12196.01 Biserica evanghelică, 1250-1300, cca. 1470, 1890-1892.
- SB-II-m-A-12196.02 Turnul de poartă (al olarilor) a doua jumăt. a sec. XV-XVI.
- SB-II-m-A-12196.03 Turnul de fierarilor (estic) a doua jumăt. a sec. XV-XVI.
- SB-II-m-A-12196.04 Turnul de croitorilor (sud-estic) a doua jumăt. a sec. XV-XVI.
- SB-II-m-A-12196.05 Turnul cizmarilor (sud-vestic) a doua jumăt. a sec. XV-XVI.

Cercetarea construcției s-a făcut în perioada septembrie 2016, folosind :

- releveele de arhitectură și structură.
- analiza vizuală cu înregistrarea degradărilor, avariilor.
- cercetarea cu mijloace mecanice simple-decapare, ciocănire.
- dezveliri fundații, studiul terenului de fundare prin foraje geotehnice.
- analiza prin calcul.

S-au definitivat următoarele studii:

- Ridicare topografică
- Studiu Geotehnic
- Studiu istoric și de istoria arhitecturii
- Studiu de parament
- Expertiza Biologică a materialului lemnos

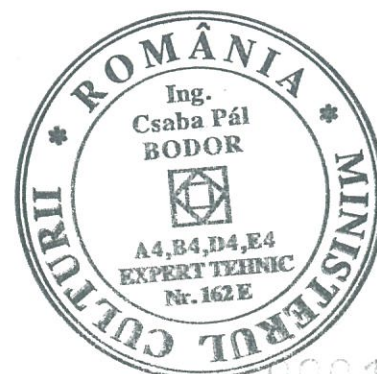

000112



2. DATE PRIVIND ISTORICUL ANSAMBLULUI

Biserica Evanghelică din Agnita, este situată în centrul orașului și este parte componentă a ansamblului fortificat cu ziduri și turnuri de apărare. Prima fază de construcție a bisericii datează din a doua jumătate al sec. XIII-lea, o bazilică romanică fără turn. Biserica gotică se construiește pe fundațiile bazilicii, la începutul sec. XV (un document păstrat indică anul 1409 ca dată a construcției bisericii actuale).

Biserica fortificată se înscrie în tipologia bisericilor fortificate de la sfârșitul sec. XV, începutul sec. XVI. În interior biserica se compune din trei nave despărțite prin patru perechi de stâlpi masivi profilați divers. Corul alungit se termină cu o absidă avînd 5 laturi ale unui octogon regulat. Corul și nava sunt despărțite de un arc de triumf în arc frînt.

În anii 1614, 1726, 1778 se execută reparații la biserică. Se reconstruiesc bolțile corului și navei centrale cu bolți în cruce fără ogive. O imagine a bolții pe nervuri (ogive) ceramice în rețea a bisericii, ne oferă colțul S-V a bolții navei laterale.

Între anii 1890-1892 se demolează parapeteii din zidărie al drumului de strajă al nivelului superior fortificat al corului bisericii, care era aproape de colaps.

Șarpanta actuală a acoperișului bisericii a fost construită în anul 1908 (Maistrul Eder).

Cetatea, alcătuită dintr-o triplă incintă, a fost construită în mai multe etape. Cele patru turnuri de apărare care constituie obiectul acestei expertize aparțineau curtinei de apărare interioare. Pe latura nordică a amplasamentului (aprox. cortina interioară) se înalță **Turnul Poartă (Olarilor)**, la est **Turnul Făurarilor (Fierarilor)**, la sud-est **Turnul Croitorilor**, iar la sud-vest **Turnul Cizmarilor cu fragment din zidul de incintă interioară**. Turnurile își dădorează denumirea faptului că întreținerea și apărarea lor erau datorate breslelor a căror nume le poartă și astăzi. Curtina interioară avea o formă ovală cu o deschidere de aprox. 60m, legînd colțurile interioare ale turnurilor. Curtina a doua lega colțurile exterioare ale turnurilor, între cele două cortine situîndu-se Zvingerul. Cea de-a treia cortină, de formă poligonală neregulată includea șanțul cu apă, spre exterior fiind protejată de pârâul Hârtibaciu și de terenul mlăștinos din jur.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIILOR

3.1 Biserica Evanghelică cu turnul clopotniță este o construcție de proporții medii atât în plan cât și în elevație.

Structura de rezistență a bisericii și turnului are următoarea alcătuire:

Fundațiile, zidurile și contraforții sunt din zidărie de piatră brută de calcar (lespezi în cea mai mare parte, blocuri dar și bolovani de dimensiuni mari) cu mortar de var-nisip cuarțos.

Bolțile care acoperă nava și corul sunt din zidărie de cărămidă de 15cm gros. tencuite la extradros. Bolțile sunt în cruce, ritmate de punctele de sprijin –nașterea nervurilor originale..

Ferestrele sunt reconstruite. O imagine a aspectului original al ferestrelor gotice cu ancadrament din piatră sculptată ne oferă ferestrele corului.

Șarpanta din lemn a fost realizată pe structuri diferite deasupra navei și a corului. Șarpanta de deasupra navei este mai înaltă decît șarpanta de deasupra corului. Dacă notăm :

- ferma principală - a
- fermă secundară - b

000113



atunci longitudinal dispunerea acestor ferme s-a realizat în ritmul următor: la șarpanta navei a-b-b-b-a, iar la șarpanta corului a-b-b-a.

Contravântuirile longitudinale ale șarpantei sunt constituite din cadre din lemn – până intermediară, popi și arbaletieri.

Elementele nestructurale:

Biserica este tencuită la interior și exterior.

Tencuiala interioară și exterioară a fost executată cu mortar din var cu adaos de nisip cuarțos de râu. Reparațiile ulterioare au fost executate cu mortar din var-ciment. Turnul nu este tencuit la interior.

Zugrăveala interioară este simplă cu lapte de var și adaos de coloranți.

Tîmplăria este simplă, vopsită cu vopsea din ulei.

Pardoseala navei este din dușumea (scândură îngustă) este așezată pe grinzi din lemn cu excepția corului și a unei benzi de legătură între accesele laterale ale porticurilor laturilor nord și sud. (pardoseală mozaic).

Învelitoarea din țigle solzi de lățime variind între 15 - 17cm pe șipci din lemn, excepție acoperișul laturii nordice care are o învelitoare din țigle profilate.

3.2 Turnurile sunt construcții de proporții medii atât în plan cât și în elevație.

Structura de rezistență a turnurilor are următoarea alcătuire:

Fundațiile, zidurile sunt din zidărie de piatră brută-piatră de râu și de carieră (rocă calcaroasă tare, lespezi în cea mai mare parte, blocuri dar și bolovani de dimensiuni mari) cu mortar de var-nisip cuarțos.

Cu excepția Turnului Croitorilor toate turnurile au avut un parter (cat) separat de restul nivelelor printr-o boltă semicilindrică, intrarea la nivelurile superioare făcîndu-se la înălțimea nivelului doi.

Planșeele intermediare sunt alcătuite din grinzi din stejar cu astereală superioară din dulapi din stejar. Accesul dintre nivelele (caturile) turnurilor s-a realizat prin **scări din lemn** de stejar.

Turnurile au metereze mici, practicabile exclusive pentru arme de foc, nișele fiind boltite, buiandrugii fiind arcuri din lespezi de piatră așezate vertical.

Turnul Olarilor și Turnul Cizmarilor au un **nivel de strajă deschis** (ultimul nivel) avînd o structură din lemn de stejar-cadre din lemn pe ambele direcții principale, cu contrafișe inferioare și superioare, asigurîndu-se astfel o contravîntuire corespunzătoare pe ambele direcții ale ansamblului structural. Nivelul de apărare iese în consolă față de zidăria portantă (ca și nivelul de apărare al turnului clopotniță a bisericii) Nivelul de apărare al turnului cizmarilor este înzidit în totalitate pe contur, pe cînd la turnul dogarilor doar parapetul este înzidit cu cărămidă plină.

Șarpanta turnurilor sunt construcții dulgherești impunătoare cu caracter gotic, cu elemente structurale-bare-extrem de bine concepute și amplasate în cadrul ansamblului, cu îmbinări tradiționale (teșiri, cepuiri, îmbinări coadă de rîndunică, cuie din lemn) realizate cu mare măiestrie.

Elementele nestructurale:

Turnurile sunt tencuite la exterior și netencuite la interior.

Tencuiala exterioară a fost executată cu mortar din var cu adaos de nisip cuarțos de râu. Reparațiile ulterioare au fost executate cu mortar din var-ciment.

Zugrăveala exterioară este simplă cu lapte de var.

000114





Învelitoarea din țigle solzi pe șipci din lemn la Turnul Făurarilor și Turnul Croitorilor și **învelitoare din coame mici** la Turnul Dogarilor și Turnul Cizmarilor. acoperișul laturii nordice care are o învelitoare din țigle profilate..

4. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

4.1. Terenul de fundație este constituit din nisip mic, fin, slab argilos, de culoare galben, în desare medie, umed până la -2,50 m adâncime (față de C.T.N.), după care urmează un strat de nisip mic-mijlociu, de culoare galben închis, în desare medie, saturat cu apă de la cota -2,80m și până la 5,50m (C.T.N.)

Nivelul apei subterane are un caracter ascendent fiind interceptat la cota -2,80-3,00m față de C.T.N. Presiunea convențională de calcul de bază al terenului de fundare este:

$$P_{conv.} = 300 \text{ Kpa (STAS 3300/2/85)}$$

Până la cota de -1,80m avem sol vegetal și umplutură de pământ negru și pietre calcaroase albe rămase probabil din prelucrarea la fața locului a pietrelor utilizate pentru zidăria construcțiilor de pe amplasament.

4.2. Zona de hazard seismic. Hazardul seismic este caracterizat de accelerația orizontală a terenului : $a_g = 0.16g$ pentru intervalul mediu de recurență $IMR = 100$ ani. Perioada de control (colț), $T_c = 0,7$ sec. (conf. P100-1/2006). Accelerația terenului este $a_g = 0.20g$ pentru intervalul mediu de recurență $IMR = 225$ ani. Perioada de control (colț), $T_c = 0,7$ sec. (conf. P100-1/2013) Clasa de importanță și de expunere la cutremur este II cu coeficientul de importanță $\gamma = 1,2$.

4.3. Acțiunea vântului (Cod CR 1-1-4-2012)

Amplasamentul este caracterizat prin:

$$q_b = 0,4 \text{ kPa} - \text{valoarea de referință al presiunii dinamice a vântului.}$$

4.4. Încărcări date de zăpadă (Cod CR 1-1-3-2012)

Altitudinea amplasamentului este 630m. Construcția este situată în zona 2:

$$S_{0,k} = 1,5 \text{ kN/m}^2$$

$$C_e = 1,0 \text{ (expunere normală).}$$

$$C_t = 1,0 \text{ (coef.termic).}$$

5. ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIILOR

Categoria de importanță

Clasa de importanță și de expunere la cutremur

Zona de hazard seismic

Clasa de risc seismic

Nivel de cunoaștere

Metodologia

B - conf. H.G. 766/97

$$\gamma = 1,2 \text{ (tabel 4.2-P100-1/2013)}$$

$$a_g = 0,16g, T_c = 0,7 \text{ sec.}$$

(cod de proi. seismică P100-1/2006)

$$a_g = 0,20g, T_c = 0,7 \text{ sec.}$$

(cod de proi. seismică P100-1/2013)

III - (cod P100-3/2008)

KL1-cunoaștere limitată.

Nivel 2



6. EVALUAREA CALITATIVĂ DETALIATĂ.

Prin evaluare calitativă am avut în vedere să stabilesc:

- în ce măsură regulile de conformare generală a structurilor construcțiilor analizate sunt respectate. Natura deficiențelor de alcătuire sunt criteriile esențiale pentru a lua deciziile

000115



corespunzătoare de intervenție structurală și modalitatea de consolidare. Imaginea finală a stării structurii construcțiilor analizate este dată de efectuarea calculului structural.

-În ce măsură respectă construcțiile documentele normative de bază: CR0-2012 Bazele proiectării structurilor în construcții, prevederile Codului de proiectare pentru structuri din zidărie CR 6-2013, Codului de proiectare seismică P100-1/2006 și P100-1/2013 privind proiectarea și executarea construcțiilor amplasate în zone seismice, Codul de evaluare seismică a clădirilor existente P100-3/2008.

-modul de comportare a construcțiilor la cutremurele anterioare (1940, 1977, 1986, 1990), dar și mai îndepărtate cum ar fi 1802, 1838.

-modul de comportare a construcțiilor la alte acțiuni pe durata de exploatare - încărcări gravitaționale, tasări diferențiate ale terenului de fundare, starea materialelor elementelor structurale, coroziuni.

-dacă s-a intervenit asupra construcțiilor pentru îmbunătățirea comportării elementelor structurale componente sau al ansamblului structural.

Evaluarea calitativă s-a făcut pe baza cercetării, a studiilor, a analizei vizuale la fața locului a construcțiilor și a releveelor de arhitectură și rezistență executate.

6. STAREA CONSTRUCȚIILOR. AVARII, DEGRADĂRI, CAUZE.

6.1 BISERICA CU TURNUL CLOPOTNIȚĂ

6.1.2. Terenul de fundare. Fundațiile

Pentru cunoașterea naturii terenului de fundare în care s-au executat fundațiile bisericii s-au executat două dezveliri de fundații D1 și D2. Din punct de vedere al stratificației terenului am găsit următoarele straturi:

-un strat de umplutură de grosime variabilă, ajungând pînă la 1,80m adîncime (D2-latura nordică, întîlnirea navei și corului) alcătuit din pămînt de culoare neagră și moloz din material de construcții

-un strat din nisip mic, fin, slab argilos de culoare galben, îndesare medie, umed, pînă la adîncimea de cca. 2,50m (față de C.T.N.)

-stratul de nisip mic-mijlociu (2,50-5,50m) de culoare galben închis, îndesare medie saturat cu apă de la cota -2,80m.


Adîncimea fundației este de -1,80m în D1 (față de C.T.N.) și -1,95m în D2. Se poate afirma cu certitudine că nivelul hidrostatic al apei subterane este aproape de talpa fundației construcției, adică fundațiile bisericii se descarcă pe un teren de fundare umezit în mod continuu de apele subterane al căror nivel este variabil mai ales în urcare în perioadele cu precipitații mai multe (amplasamentul bisericii este în zona de luncă a pîrîului Hîrtibaciu, fiind o zonă de trecere spre terasa intermediară. Variația umidității terenului de fundare, alcătuit din material nisipos poate produce tasări diferențiate ale terenului de fundare corespunzător gradului de încărcare al acestuia.

Avînd în vedere că nivelul de călcare al terenului din jurul bisericii a crescut în timp rezultă că în jurul bisericii este o cantitate mare de umplutură de natură necunoscută cu o permeabilitate importantă pentru precipitațiile de orice natură. Fundațiile bisericii nu sunt protejate împotriva apelor provenind din precipitații și sunt expuse unei umeziri continue de apele subterane.

Fundațiile sunt în întregime din zidărie de piatră brută (calcar alb) - moloz de var nisipos dimensiuni medii, blocuri, lespezi de piatră - așezați, zidiți cu un mortar de var cuarțos (aspectul zidăriei din piatră al turnului)



000116

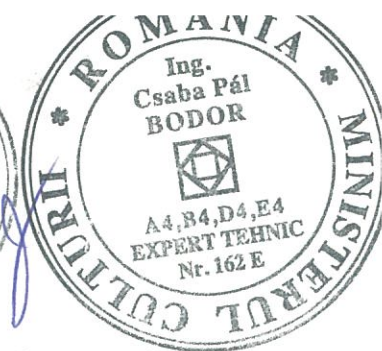

6.1.2.1 Materiale de fundație

6.1.2.1.1 Natura rocii din care este alcătuit zidăria:

- în cea mai mare parte calcar alb(din carierele din apropierea amplasamentului) cu o densitate aparentă cuprinsă între 2,40-2,70 Kg/dmc.

6.1.2.1.2 Natura mortarului

- liantul este un mortar nisipos cuarțos friabil care a avut mai mult un **rol de egalizare** decât de liant al zidăriei din piatră. Culoarea slab cafenie a mortarului din fundație se datorează substanțelor argiloase aduse în suspensie de apele de precipitații infiltrate.

6.1.3. SUPRASTRUCTURA

6.1.3.1. Zidurile și contraforții sunt de zidărie de piatră brută – lespezi, blocuri, așa cum se prezintă **zidăria turnului din interior**. Mortarul este un mortar din var cu agregatul nisip cuarțitic, un nisip cu granulație fină spre medie asociat cu 10-15% pietriș mărunț având dimensiunile 10-15 mm. Mortarul din zidărie are mai mult un rol de egalizare în spațiu decât un rol de liant al elementelor cu care vine în contact.

Pentru preluarea împingerilor orizontale a bolților au fost implementate tiranți metalici transversali din platbenzi metalice. Zidăria portantă a navelor laterale a fost încorsetată-transv. și longitudinal-prin montarea unor platbenzi metalice ancorate în zidărie.

Suprafața exterioară și interioară este protejată de o tencuială, astfel că nu este expusă la acțiunea agresivă și distructivă a agenților mediului exterior cum ar fi fenomenele de degradare-exfolieri, desprinderi, eroziune diferențiată cauzată de fenomenul de îngheț-dezghet. Am constatat un grad ridicat de umiditate în zidăriile suprastructurii. Reparațiile de tencuieli cu mortar din ciment au ajutat ascensiunea umidității din zidării prin fenomenul de capilaritate, astfel că am măsurat o umiditate ridicată pînă la înălțimi de 2,00-2,50m. Măsurătoarea a fost realizată cu aparatul Gann Hydromette B100/C 2000.

Se pot observa fisuri extreme de fine deasupra deschiderilor de fereastră ale zidurilor portante ale corului.

6.1.3.2. Bolțile sunt din zidărie de cărămidă plină 15cm grosime tencuite la extradados. Nava și corul bisericii sunt acoperite cu bolți în cruce. Bolta corului a fost suspendat punctual, prin tiranți metalici(bare) de grinzile de legătură ale șarpantei originale care s-au păstrat și după demolarea nivelului de apărare al corului și a șarpantei acesteia.

Bolțile originale au avut nervuri din ceramică arsă(colțul S-V al navei).

6.1.3.3. Planșeele din lemn ale turnului clopotniță sunt alcătuite din grinzi din lemn de stejar cu astereală din dulapi din stejar. Planșeele sunt acoperite cu excremente de lilieci și păsări și resturi de materiale de construcție(ex. mortar). Starea planșeelor este analizată în Expertiza Biologică. Accesul între nivele este asigurată de scări din lemn alcătuite din grinzi vang din lemn cu trepte din lemn confecționate din dulapi.

Planșeul din lemn al navei laterale nordice necesită o verificare a asterelii plafonului(fisuri multiple ale tencuielii).

Ansamblul bisericii a fost bine concepută inițial, cu ziduri groase de 0,80 - 1,05 m, cu aceeași deschidere a navei centrale și corului ~ 7,10 m. Navele laterale sunt despărțite de nava centrală de patru perechi de stâlpi masivi(zidărie din piatră) de diferite secțiuni. Corul se încheie printr-o absidă poligonală. Volumetria construcției s-a modificat esențial prin demolarea etajului fortificat al corului și reconstrucția șarpantelor. Volumetria s-a schimbat și



în urma ridicării nivelului de călcare din interiorul incintei și a bisericii. Modul de alipire turn-navă este corespunzătoare din punct de vedere al ansamblului structural, având în vedere dimensiunile, volumetria construcției turnului. **Contraforții** au fost capabili mult timp la preluarea sarcinilor orizontale permanente și accidentale transmise de bolți.

Arcul de triumf, zidurile transversale - vest și est au participat în mod corespunzător la preluarea sarcinilor orizontale provenind din seisme și vânturi.

În sens longitudinal zidurile navei și corului participă în proporție de cca. 80% la preluarea sarcinilor provenind din încărcările orizontale.

Diafragma de contur ale construcției și în special latura sudică al corului constituie elementele cele mai flexibile pe sens longitudinal datorită prezenței golurilor ferestrelor și ușilor de acces.

Lipsa legăturilor orizontale de tip șaibă la nivelul bolților sau în registrul imediat superior a fost rezolvată prin execuția unei structuri din beton armat la nivelul coronamentului zidăriei-centură perimetrală și grinzi de legătură transversale. Bolțile nu au putut asigura o conlucrare spațială corectă a ansamblului zidurilor portante, fapt pentru care s-a realizat această consolidare structurală.

6.1.3.4. Șarpanta navei și corului sunt șarpante simple, realizate din lemn. Sunt construcții de tip dulgheresc și poartă amprenta nivelului cunoștințelor tehnice (empirice) ale timpului de execuție (1908). Șarpanta turnului este în schimb o șarpantă impunătoare cu caracter gotic, cu elemente structurale-bare-extrem de bine concepute și amplasate în cadrul ansamblului, cu îmbinări (coadă de rîndunică, cuie din lemn) realizate cu mare măiestrie.

Structura șarpantei bisericii se compune din ferme principale - a și ferme secundare - b care preiau încărcările verticale și orizontale și le transmit reazemelor (zidurilor).

Elementele componente ale fermelor principale sunt:

- grinda de legătură sau coarda cu descărcare pe cosoroabă.
- pană inferioară și intermediară.
- popi flotanți (cu rol de suspendare al punctului de reazem prin platbenzi metalice).
- arbaletrieri
- sistem de tensionare alcătuit din antretoază și arbaletrieri.
- căpriori.

După direcția longitudinală fermele sunt legate cu un sistem alcătuit din pană intermediară, popi și arbaletrieri care alcătuiesc fermele longitudinale ale structurii, care au rol hotărâtor în stabilitatea șarpantei.

Șarpanta corului este de asemenea o șarpantă simplă din lemn alcătuită din ferme principale și secundare cu succesiunea a-b-b-a. Ferma principală este alcătuită din coardă, clești, arbaletrieri de tensionare, pop central cu rol de asigurare a unui reazem în ax pentru coardă, pană intermediară și centrală. Fermele secundare reazămă pe cele principale prin intermediul panelor intermediare și a grinzișoarelor care se descarcă pe coarde prin lonjeroane longitudinale.

Starea de conservare al șarpantelor este în general bună (Expertiza Biologică). Degradările sunt locale și reparabile fără intervenții majore.

6.2. TURNURILE DE APĂRARE

6.2.1. INFRASTRUCTURA. FUNDAȚIILE.

Nivelul hidrostatic al apei subterane este aproape de talpa fundației construcțiilor, adică fundațiile se descarcă pe un teren de fundare umezit în mod continuu de apele subterane al



000118



căror nivel este variabil mai ales în urcare în perioadele cu precipitații mai multe. Acest fapt poate produce tasări diferențiate ale terenului de fundare corespunzător gradului de încărcare al acestuia.

Având în vedere că nivelul de călcare al terenului din jurul bisericii a crescut în timp rezultă că în jurul bisericii este o cantitate mare de umplutură (cca. 0,80m) de natură necunoscută cu o permeabilitate importantă pentru precipitațiile de orice natură. Fundațiile turnurilor nu sunt protejate împotriva apelor provenind din precipitații și sunt expuse unei umeziri continue de apele subterane.

Fundațiile sunt în întregime din zidărie de piatră brută - bolovani de dimensiuni medii, blocuri, lespezi de piatră - așezați, zidiți cu un mortar de var nisipos cuarțos (aspectul zidăriei din piatră al turnului)

6.2.1.1. Materiale de fundație

6.2.1.1.1. Natura rocii din care este alcătuit zidăria:

- în cea mai mare parte material calcaros tare de culoare albă. Rezistența la compresiune în stare uscată sau umedă variază foarte mult, între limite mari.

6.2.1.1.2. Natura mortarului

- liantul este un mortar nisipos cuarțos friabil care a avut mai mult un rol de egalizare decât de liant al zidăriei din piatră. Culoarea slab cafenie a mortarului din fundație se datorează substanțelor argiloase aduse în suspensie de apele de precipitații infiltrate.


6.2.2. SUPRASTRUCTURA

6.2.2.1. Zidurile sunt de zidărie de piatră brută – lespezi, blocuri, bolovani așa cum se prezintă zidăria turnurilor la interior, natura rocii fiind calcare tari și gresii silicioase, cenușii. Mortarul este un mortar din var cu agregatul nisip cuarțitic, un nisip cu granulație fină spre medie asociat cu 10-15% pietriș mărunț având dimensiunile 10-15 mm. Mortarul din zidărie are mai mult un rol de egalizare în spațiu decât un rol de liant al elementelor cu care vine în contact.

Suprafața exterioară este protejată de o tencuială, astfel că nu este expusă direct la acțiunea agresivă și distructivă a agenților mediului exterior cum ar fi fenomenele de degradare-exfolieri, desprinderi, eroziune diferențiată cauzată de fenomenul de îngheț-dezghet. Turnurile serveau și pentru a adăposti alimentele, în special carnea și slănina, membrilor breslelor. Sarea folosită pentru conservarea acestor alimente în prezența umezelii continue (cauzată de infiltrațiile apelor din precipitații) a atacat materialul lemnos al planșelor din lemn-grinzile, podinele - a pătruns în masa zidăriei, ducând la degradarea mortarelor zidăriei și tencuielilor până la înălțimi de 5,00m.

6.2.2.2. Planșele și scările din lemn sunt neutilizabile. Materialul lemnos poate fi refolosit în anumite procentaje (vezi Expertiza Biologică) dar întregul subsansamblu structural s-a degradat și necesită o reconstrucție.

6.2.2.3. Șarpantele turnurilor sunt construcții de tip dulgheresc și poartă amprenta nivelului cunoștințelor tehnice (empirice) ale timpului de execuție. Sunt construcții din lemn de stejar, ingenios concepute și executate cu mare măiestrie. Sunt elemente structurale care au suferit în urma degradării învelitorii, acestea necesitând intervenții de consolidare locale dar în mare structura șarpantelor este într-o stare corespunzătoare.

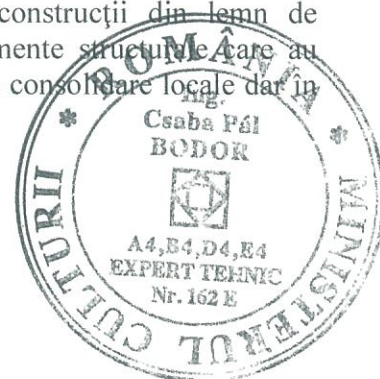

600119



Sintetizând:

Factorii exteriori care au afectat în timp starea structurii de rezistență a construcțiilor:

- nivelul ridicat al apelor subterane care țin umed în permanență terenul de fundare putând provoca oricând tasări, rotații al fundațiilor.
- umplutura neomogenă, extrem de permeabilă din jurul bisericii, care este în permanență în stare de umiditate ridicată.
- mișcările seismice
- îmbătrânirea materialelor (piatra, mortarul în mediu umed, lemnul)
- umiditatea din zidăria suprastructurii construcției

Factorii interiori:

- compunerea ansamblului structural-legătura turn-navă, legătura diafragme-stîlpii masivi din interior.
- lipsa legăturilor orizontale de tip șaibă la nivelul bolților compensată cu o structură din cadre orizontale din beton armat.
- șarpanta din lemn fără o contravântuire longitudinală corespunzătoare.

La turnurile de apărare:

- sarea care în prezența apei atacă fără milă materialele structurale componente ale ansamblului structural-lemnul, piatra, mortarul.
- lipsa legăturilor orizontale de tip șaibă la nivelul planșeelor (lipsa planșeelor la mai multe nivele)

6.3. ELEMENTELE NESTRUCTURALE

6.3.1. Învelitorile din țigle și come mici sunt într-o stare avansată de degradare și necesită o revizuire completă. Șipcile de susținere trebuie verificate și înlocuite (cu o secțiune corespunzătoare).

Este o lucrare urgentă pentru a realiza o protecție a construcțiilor ansamblului structural.

6.3.2. Tencuiala interioară și exterioară (expertiza privind umiditatea zidărilor este necesară) necesită o refacere prin utilizarea unor tencuieli cu porozitate ridicată, care să permită uscarea naturală a zidurilor.


6.3.3. Zugrăveala interioară și exterioară necesită o refacere pentru a se integra în concepția de restaurare a interiorului ansamblului.

6.3.4. Pardoseala din dușumea de lemn de brad prezintă urme de umezeală continuă, ceea ce înseamnă că grinzișoarele de susținere și dușumeaua sunt supuse unei degradări continue. Este necesară execuția unui strat de întrerupere a capilarității, corelat cu măsuri de îndepărtare a apelor din precipitații din imediata apropiere a construcției bisericii.

6.3.5. Timplăria, în special ferestrele necesită o reabilitare completă pentru a putea să-și îndeplinească funcțiunea de închidere și protecție a construcției bisericii.

6.3.6. Se vor executa **instalații electrice interioare și instalație de paratrâznet** conform standardelor în vigoare.

000120

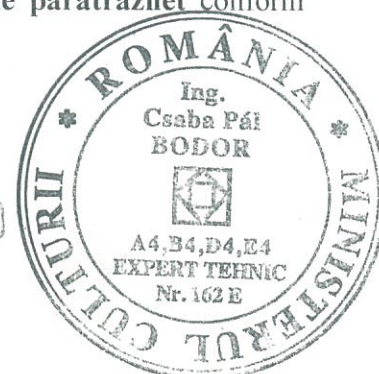



6.3.7. Amenajarea exterioară trebuie să rezolve îndepărtarea apelor din precipitații din jurul bisericii. Nerezolvarea într-un timp foarte scurt a sistematizării adecvate a terenului poate conduce la **periclitarea structurii de rezistență** a construcției având în vedere calitatea mortarului zidăriei fundațiilor și zidurilor portante ale bisericii, **la continua degradare** a elementelor nestructurale importante: tencuiala, pardoseala etc.

7. CONCLUZIILE EVALUĂRII CONSTRUCȚIILOR

7.1. Biserica cu turnul clopotniță

Calitatea sistemului structural

Conlucrarea spațială a diafragmelor portante este asigurată de o legătură corespunzătoare între diafragmele longitudinale și transversale. Avem o reprezentare foarte bună a diafragmelor portante pe cele două direcții. Diafragmele longitudinale și transversale participă într-o măsură apropiată la preluarea sarcinilor gravitaționale și orizontale.

Zidăria din piatră a diafragmelor portante este narmată, neconfinată. Planșeele bolți și din lemn nu sunt capabile să îndeplinească rolul de șaibă orizontală, fapt ce nu constituie un defect structural doar că legătura dintre diafragmele construcției nu este asigurată într-un mod unitar la acțiunea sarcinilor orizontale (ex. seism). Din acest motiv, pentru a îmbunătăți comportamentul de ansamblu al structurii, într-o intervenție de consolidare anterioară s-a implementat la nivelul coronamentului zidăriei navei principale și a turnului la același nivel o centurare de contur (45x45cm) cu legături intermediare din grinzi din b.a. (25x50cm).

Calitatea zidăriei

Zidăriile din piatră și cărămidă sunt neconfinate. Calitatea zidăriilor este corespunzătoare, cu o țesere bună a elementelor componente cu un grad bun de umplere a rosturilor, fără zone slăbite în comparație cu zonele pline.

Condiția privind traseul încărcărilor

Bolțile sau planșeele din lemn nu sunt capabile să îndeplinească rolul de șaibă orizontală doar parțial, fapt ce nu constituie un defect structural doar că legătura dintre diafragmele construcției nu este asigurată într-un mod unitar la acțiunea sarcinilor orizontale, planșeul fără o rigiditate suficientă în planul ei, fără o descărcare care să antreneze întreaga secțiune a diafragmelor longitudinale, nu poate asigura transmiterea forțelor orizontale la diafragmele portante ale structurii într-un mod uniform.

Condiții privind configurația ansamblului structural

În ceea ce privește configurația construcției bisericii: **ansamblul bisericii** (și a turnurilor) a fost bine concepută inițial, cu ziduri groase, având deschideri puține, în raport cu suprafețele pline, raportul plin/gol fiind net favorabil pentru comportamentul diafragmelor portante. Neregularitățile pe verticală, neregularitățile în plan-acestea au fost atent analizate.


Condiții privind infrastructura și terenul de fundare

Terenul de fundare este un teren bun, dar trebuie protejat de umezire, având în vedere grosimea și compoziția stratului de umplutură a incintei.

Fundațiile și-au îndeplinit în mod corespunzător rolul structural. Nu avem degradări structurale pricinuite de condițiile de fundare.

000121



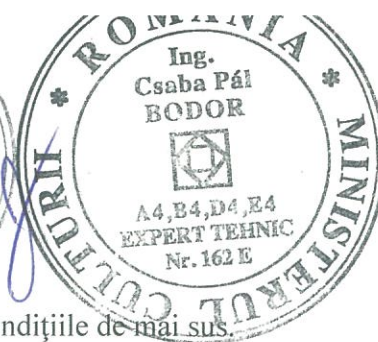

7.2. Turnurile de apărare

Ansamblul structural al acestora îndeplinesc într-un mod identic condițiile de mai sus.

Sintetizând:

Factorii exteriori care au afectat în timp starea structurii de rezistență a construcțiilor:

- nivelul ridicat al apelor subterane care țin umed în permanență terenul de fundare putând provoca oricând tasări, rotații al fundațiilor.
- umplutura neomogenă, extrem de permeabilă din jurul bisericii, care este în permanență în stare de umiditate ridicată.
- mișcările seismice
- îmbătrânirea materialelor (piatra, mortarul în mediu umed, lemnul)
- umiditatea din zidăria suprastructurii construcției

Factorii interiori:

- compunerea ansamblului structural-legătura turn-navă, legătura diafragme-stîlpii masivi din interior.
- lipsa legăturilor orizontale de tip șaibă la nivelul bolților compensată cu o structură din cadre orizontale din beton armat.
- șarpanta din lemn fără o contravântuire longitudinală corespunzătoare.

Specific pentru turnurile de apărare:

- sarea care în prezența apei atacă fără milă materialele structurale componente ale ansamblului structural-lemnul, piatra, mortarul.
- lipsa legăturilor orizontale de tip șaibă la nivelul planșeelor (lipsa planșeelor la mai multe nivele).

8. CONCLUZII. LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE PROPUSE

Scenariul A

Executarea unor lucrări de întreținere și reparații curente în limita posibilităților financiare ale Parohiei Evanghelice C.A. din Agnita cu ajutorul Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România. Acest scenariu nu permite executarea unor lucrări foarte importante și urgente care să rezolve siguranța în exploatare și durabilitatea construcțiilor ansamblului monument istoric.

Scenariul B este scenariul pe care-l consider extrem de important să se realizeze la Ansamblul Bisericii Evanghelice C.A. din Agnita. Pentru aceasta propun:

8.1. BISERICA CU TURNUL CLOPOTNIȚĂ

8.1.1. Fundațiile

Nivelul hidrostatic al apei subterane este situat la cotele -2,80-3,00m față de C.T.N. și nu influențează în mod direct fundațiile bisericii. În zona dezvelirilor de fundații s-au constatat totuși că pământurile sunt umede, fapt datorat stratului gros de umplutură neomogenă cu permeabilitate ridicată datorită molozului rezultat din construcții-piatră, cărămidă, țigle-din jurul bisericii. Din această cauză fundațiile bisericii sunt în permanență în mediu umed. Tasarea și rotirea fundațiilor elementelor structurale pot să survină la orice moment, dacă nu se dirijează apele provenind din precipitații în afara incintei bisericii. Se va avea în vedere o colectare a apelor pluviale ce rezultă din sistemul de jgheaburi-burlane al acoperișului și din incinta bisericii și evacuarea acestora printr-o canalizare direct în pîrîu. După ce s-a realizat controlul nivelului hidrostatic se poate trece la o protecție verticală a fundațiilor construcției pe o adîncime de cca. 1,00m (în funcție de adîncimea de fundare) prin montarea unor plăci

000122



Tefond care să asigure și aerisirea suprafeței zidăriei din piatră. Lucrări de reabilitare propuse pentru asigurarea durabilității zidăriei din piatră a fundației:

- se va curăța suprafața zidăriei din piatră (cca. 50cm adâncime)
- se curăță rosturile, se refac legăturile elementelor dislocate, se execută rostuirea cu mortar din var-nisip.
- se montează plăcile Tefond. Tefond este o membrană de polietilenă extrudată de înaltă densitate. Reprezintă o barieră perfectă împotriva rădăcinilor, este imună la atacurile agenților chimici naturali prezenți în pământ și în materialele de construcții. Rezistă la solicitările mecanice rezultate din împingerea pământului din umpluturi.
- un trotuar de gardă din piatră de râu va proteja zona imediată a fundațiilor bisericii

8.1.2. SUPRASTRUCTURA

8.1.2.1. Zidăria din piatră

La reabilitarea unei structuri istorice pe lângă exigențele de bază formulate față de orice structură – rezistență, stabilitate, siguranță în exploatare etc., se pune și problema **conservării structurii, conservarea conceptelor structurale, a materialelor originale, împreună cu tehnologiile prin care acestea s-au pus în operă, într-un cuvânt a mesajului istoric înglobat în acestea.**

Principiile, care au stat la baza proiectării intervențiilor structurale au fost:

- intervenții minimale foarte bine gândite
- menținerea conceptului structural original: o structură de zidărie este menținută nemodificat, dacă mecanismul de preluare a acțiunilor rămâne nealterat
- conservarea materialului original
- folosirea materialelor compatibile cu cele originale (piatra de gresie, cărămida plină presată de epocă, mortarul de var etc.)

Reabilitarea structurală a zidăriei construcțiilor constă în completarea structurii prin refacerea continuității ei prin:

- plombări de fisuri de suprafață.
- înlocuirea materialului degradat al zidăriei din piatră, rostuire cu mortar de var-nisip.
- stabilizarea ogivelor din ceramică arsă care se mai păstrează.
- verificarea stării tiranților metalici, tratarea anticorozivă al acestora, verificarea ancorajelor.

Pentru refacerea legăturilor tuturor zidurilor afectate de fisuri se iau măsuri care să asigure comportarea eficientă a acestora:


- se injectează fisurile zidurilor cu mortar din var trass: ciment trass (raport 3 : 1)

8.1.2.2. Șarpantele din lemn. Planșeele din lemn.

Structura șarpantei este independentă de planșeu (bolțile din cărămidă) rezemarea făcându-se pe zidurile exterioare prin intermediul cosoroabelor.

Analiza materialului lemnos (expertiza biologică) a stabilit starea materialului lemnos ale șarpantelor.

- montarea unor grinzi din lemn din brad (contravîntuiri în planul căpriorilor) pentru îmbunătățirea rigidității longitudinale a șarpantei navei și corului. Materialul lemnos nou (Abies Alba) se va trata preventiv antifungic și antiinsecticid.

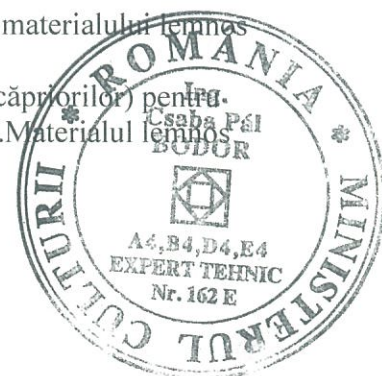

000123



- înlocuirea prin reparație locală a materialului degradat al elementelor structurale (Expertizei Biologice-capetele unor căpriori).
- rezolvarea zonelor de adiacență ale învelitorii bisericii cu turnul și a lucrărilor de tinichigerie.
- executarea unor podine de acces pentru ușurarea lucrărilor de întreținere al învelitorii acoperișului. Aceste podine se vor executa în așa fel încât să contribuie și ele la rigidizarea longitudinală a șarpantei.
- reparații la astereala tavanului galeriei nord.
- curățirea și reparații la planșeele intermediare ale turnului clopotniță-completarea asterelii.
- refacerea scărilor de acces între nivelele turnului.

- reparații ale planșeului ultimului nivel (nivel clopote)-astereala degradată trebuie schimbată.

8.1.2.3. Elementele nestructurale

Starea și propunerile de intervenție asupra elementelor nestructurale au fost descrise la pct.6.3 al prezentului raport.

8.2. TURNURILE DE APĂRARE

8.2.1. Infrastructura. Fundațiile.

Fundațiile turnurilor sunt în permanență în mediu umed din cauza naturii terenului de fundare, a stratului gros de umplutură din incintă, a lipsei unei amenajări corespunzătoare a terenului, a nivelului ascensional al apelor subterane. Tăierea și rotirea fundațiilor elementelor structurale poate să survină la orice moment dacă nu se îmbunătățește starea terenului incintei. Obligatoriu se va realiza o protecție verticală a fundațiilor turnurilor pe o adâncime de cca. 1,00m (în funcție de adâncimea de fundare) prin montarea unor plăci Tefond care să asigure și aerisirea suprafeței zidăriei din piatră. Lucrări de reabilitare propuse pentru asigurarea durabilității zidăriei din piatră a fundației:

- se va curăța suprafața zidăriei din piatră (cca. 1,00m adâncime)
- se curăță rosturile, se refac legăturile elementelor dislocate, se execută rostuirea cu mortar din var-nisip.
- se montează plăcile Tefond.
- un trotuar de gardă din piatră de râu va proteja zona imediată a fundațiilor turnurilor.

8.2.2. SUPRASTRUCTURA

8.2.2.1. Zidăria din piatră


Principiile, care vor la baza proiectării intervențiilor structurale sunt:

- intervenții minimale foarte bine gândite
- menținerea conceptului structural original: o structură de zidărie este menținută nemodificat, dacă mecanismul de preluare a acțiunilor rămâne nealterat
- conservarea materialului original
- folosirea materialelor compatibile cu cele originale (piatra de calcar și gresie, mortarul de var-nisip, lemnul de stejar etc.)

Reabilitarea structurală a zidăriei turnurilor constă în completarea structurii prin refacerea continuității ei prin:

- plombări de fisuri de suprafață.

000124

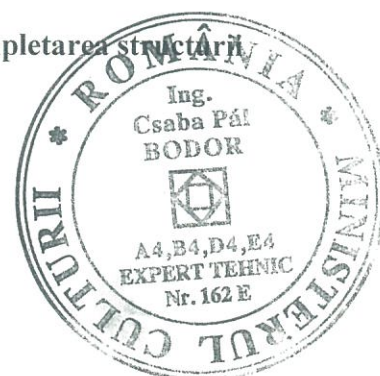



- înlocuirea materialului degradat al zidăriei din piatră, rostuire cu mortar de varnisip.

8.2.2.2. Planșeele din lemn.Scările de acces.

Se reconstruiesc planșeele din lemn-grinzi și podine din lemn de stejar-cunoscând poziția tuturor grinzilor prin reazămele existente în zidăria suprastructurii.Se reconstruiesc scările de acces cu balustrade între nivele.Întreaga lemnărie se va trata antifungic și antiinsecticid.(conf.Expertizei Biologice)

8.2.2.3. Șarpantele din lemn.

Structura șarpantelor turnurilor este o structură independentă,rezemarea ei făcându-se pe zidurile exterioare portante prin intermediul cosoroabelor.

Analiza materialului lemnos (expertiza biologică se va extinde)va stabili starea exactă a materialului lemnos al elementelor structurale ale șarpantei și starea îmbinărilor dintre acestea.

- lucrările de consolidare vor fi locale,la elementele structurale componente degradate.Ansamblul structural este într-o stare corespunzătoare.
- executarea unor podine pentru ușurarea lucrărilor de întreținere al învelitorii acoperișului.Aceste podine se vor executa în așa fel încât să contribuie și ele la rigidizarea diferitelor nivele ale șarpantei.Materialul lemnos nou se va trata antifungic și antiinsecticid.

9. AMENAJAREA EXTERIOARĂ A AMPLASAMENTULUI

O lucrare extrem de importantă,care trebuie să rezolve îndepărtarea apelor din precipitații din jurul construcțiilor ansamblului. Nerezolvarea într-un timp foarte scurt a sistematizării adecvate a terenului poate conduce la **periclitarea structurii de rezistență** a construcțiilor ansamblului,având în vedere calitatea materialului zidăriei,a mortarului zidăriei fundațiilor și zidurilor portante ale construcțiilor,la **continua degradare** a elementelor nestructurale importante: tencuiala, pardoseala etc.

Lucrările de intervenție propuse în raport-scenariul B-vor îmbunătăți rezistența,stabilitatea,siguranța în exploatare și durabilitatea Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate din Agnita,jud.Sibiu.

Acest raport constituie baza întocmirii unei documentații tehnice,a unui proiect tehnic..

Lucrările de intervenție se vor executa cu personal calificat, care are experiență în domeniu și a fost instruit în prealabil în scopul respectării cu strictețe a prevederilor proiectului tehnic.

Proiectul Tehnic va fi supus verificării de calitate pentru cerința A1 și va fi însușit de către expert.




Expert Tehnic
ing.Bodor Csaba

000125



Breviar de calcul


HĂRȚI DE ZONARE

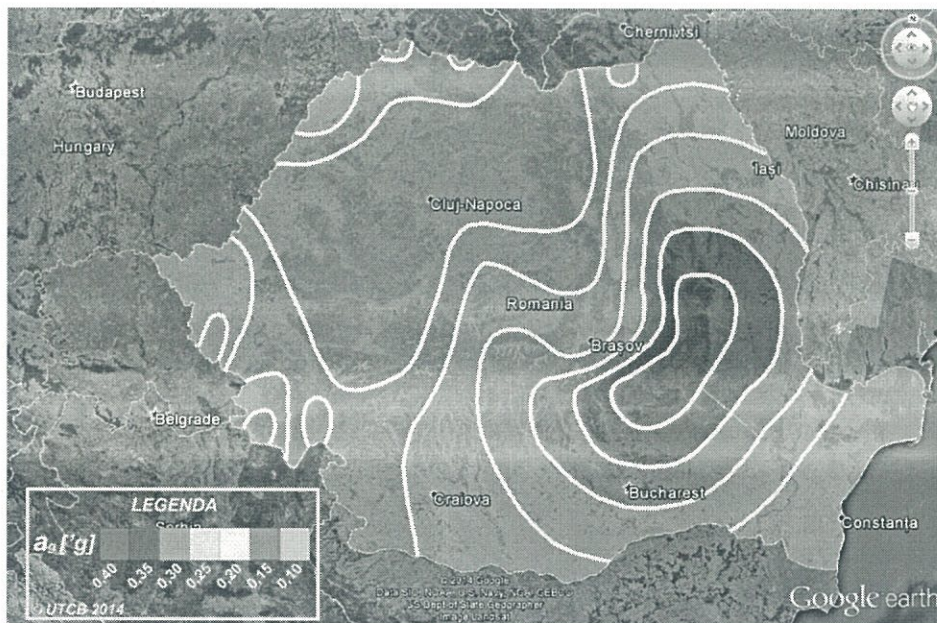


$a_g = 0,20 \text{ g}$



Harta de zonare în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului

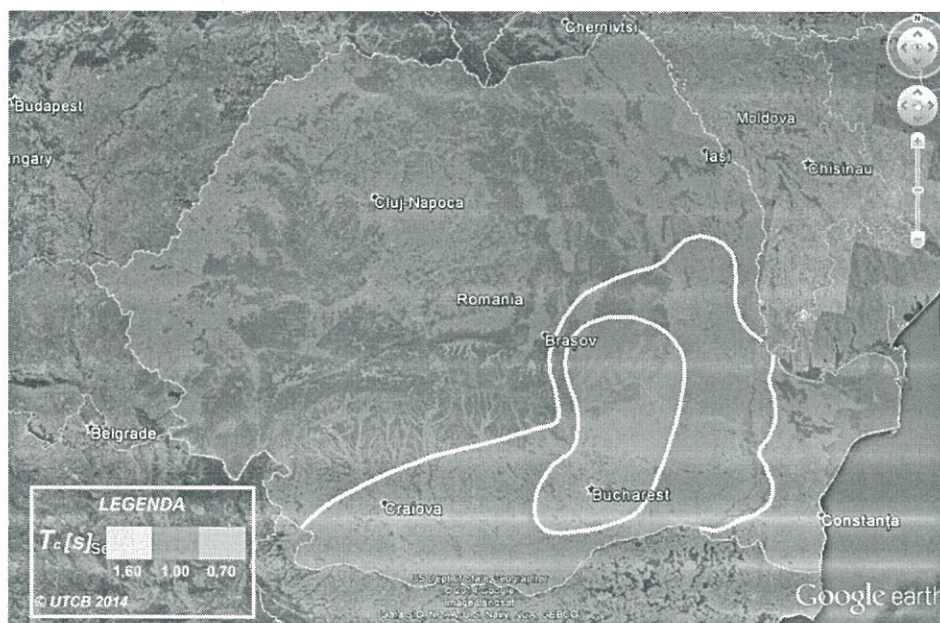


$T_c = 0,7 \text{ s}$

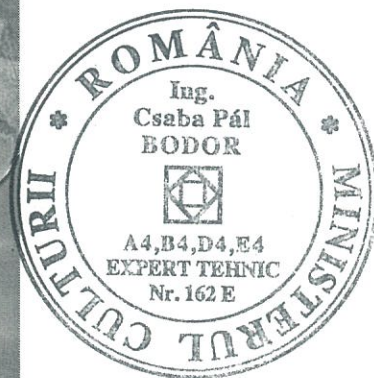

Harta de zonare în termeni de perioada de control (colț), T_c a spectrului de răspuns


000126

RESTAURAREA ANSAMBLULUI BISERICII EV. FORTIFICATĂ AGNITA

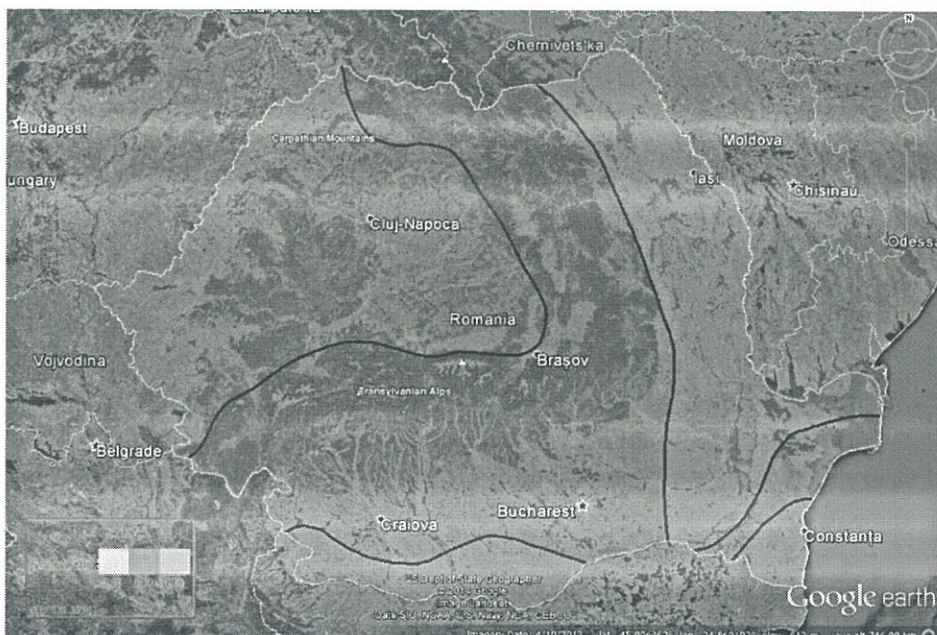

$S_k = 1,5 \text{ kN/m}^2$

Harta de zonare în termeni de valori caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol

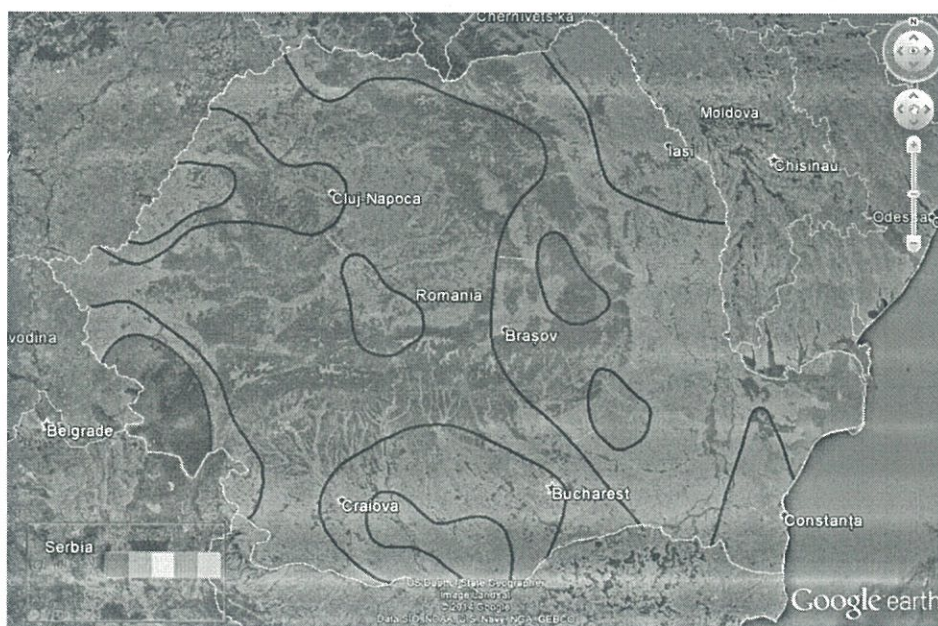

$q_b = 0,4 \text{ kPa}$

Harta de zonare în termeni de valori de referință ale presiunii dinamice a vântului



008127

RESTAURAREA ANSAMBLULUI BISERICII EV. FORTIFICATĂ AGNITA



AGNITA, Piata G.D. Teutsch, nr. 1-3, jud. SIBIU

BREVIAR DE CALCUL



DATE DE INTRARE

conform EC, SREN, NP 005/2003, MP 025/2004, CR6-2013, P100-3-2008, P100-1-2006, P100-1-2013, AxisVM 12

LEMN

Pentru calculul capacității de rezistență și al rigidității elementelor structurale existente, pentru acțiunea încărcărilor neseismice, se folosesc valorile rezistențelor admisibile.

Pentru elemente existente care prezintă defecte moderate și care nu se înlocuiesc valorile rezistențelor se reduc cu un coeficient $\gamma_{def}=0.7-0.9$.

Pentru elemente din lemn se folosește legea constructivă $\sigma-\epsilon$ conform fig. A.1.5. din MP 025/2004.

Pentru elemente din cherestea de bard, respectiv cherestea de foioase valorile rezistențelor sunt date în tabelul anexă "Materiale".

ZIDĂRIE

Pentru calculul capacității de rezistență și al rigidității elementelor structurale existente, pentru acțiunea concomitentă a încărcărilor seismice și neseismice, se folosesc valorii medii ale rezistențelor de rupere.

Valorii medii ale rezistențelor de rupere la compresiune ale zidăriei se stabilesc în funcție de marca mortarului și de marc blocului determinate prin încercările de laborator.

Rezistențele medii și caracteristic de rupere ale zidăriei în secțiune orizontală sunt date de relații grafice din figura A.1.1. din MP 025/2004 în funcție de efortul mediu de compresiune centrică σ_{oz} .

Rezistențele medii de rupere prin întindere din încovoiere sunt date conform tabel la pct. 3.1.2.1.4. din MP 025/2004.

000128

ELEMENTE DIN LEMN

Rezistența caracteristică la încovoiere statică:

Rezistența admisibilă la încovoiere statică:

Rezistența caracteristică la întindere în lungul fibrelor:

Rezistența admisibilă la întindere în lungul fibrelor:

Rezistența caracteristică la compresiune în plan normal pe direcția fibrelor:

Rezistența admisibilă la compresiune în plan normal pe direcția fibrelor:

Rezistența caracteristică la forfecare din încovoiere în lungul fibrelor:

Rezistența admisibilă la forfecare din încovoiere în lungul fibrelor:

Modulul de elasticitate paralel cu direcția fibrelor la limita de proporționalitate:

Coeficientul Poisson:

Dilatare termică:

Greutatea/masă volumetrică:

ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ PLINĂ

Date conform documente relevante disponibile și provenite din cercetări vizuale

Rezistența medie de rupere/ de calcul la compresiune al blocului:

Rezistența caracteristică la compresiune al blocului conform tabel 8.13. din P100-1/2013

- coeficientul parțial de siguranță pentru material:

Date conform documente relevante disponibile și provenite din cercetări vizuale

Rezistența caracteristică de rupere la compresiune al mortarului:

Din datele de mai sus rezultă următoarele valori de rezistențe și module de elasticitate

Rezistența medie la compresiune ale zidăriei conform pct. 3.1.2.1.2. din MP 025/2004

Rezistența caracteristică la compresiune ale zidăriei conform tabel 8.13. din P100-1/2013

- coeficientul parțial de siguranță pentru material:

Rezistența standardizată la compresiune al blocului:

Brad/C14

$$f_{mk} = 14 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_m = 10 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{t0k} = 8 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{t0} = 7 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{c90k} = 2 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{c90} = 1,5 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{v0k} = 1,7 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{v0} = 2 \frac{N}{mm^2}$$

$$E = 7000 \frac{N}{mm^2}$$

$$\nu = 0,20$$

$$\alpha = 8 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{^{\circ}C(1)}$$

$$\gamma = 4,8 \frac{kN}{m^3}$$

Stejar/B30

$$f_{mk} = 30 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_m = 13 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{t0k} = 18 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{t0} = 9,1 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{c90k} = 8 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{c90} = 3 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{v0k} = 3 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{v0} = 3,2 \frac{N}{mm^2}$$

$$E = 10000 \frac{N}{mm^2}$$

$$\nu = 0,2$$

$$\alpha = 4 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{^{\circ}C(1)}$$

$$\gamma = 7,8 \frac{kN}{m^3}$$

$$f_{mc} = 5,0 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{kc} = f_{mc} \cdot \gamma_M$$

$$f_{kc} = 11 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{mn} = 4,0 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{mz} = 2,2 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{kz} = f_{mz} \cdot \gamma_M$$

$$f_{kz} = 4,84 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{bc} = \frac{f_{mc}}{k_c}$$



000129

- constant:

$$k_c = 0,55$$

Rezistența caracteristică de rupere la forfecare
maxima ale zidăriei conf. fig. A.1.1. din MP 025/2004:

$$f_{bc} = 9,09 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{vk0c} = 0,030 \cdot f_{mc}$$

Rezistența medie de rupere la forfecare
maxima ale zidăriei conf. fig. A.1.1. din MP 025/2004:

$$f_{vk0c} = 0,15 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{vkm} = 0,06 \cdot f_{mc}$$

$$f_{vkm} = 0,3 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistențe caracteristice la întindere din încovoiere
conform tabel 4.6. din CR6/2013

$$f_{xk1} = 0,18 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{xk2} = 0,36 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistențe medii la întindere din încovoiere
conform MP 025/2004

$$f_{xm1} = 0,20 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{xm2} = 0,40 \frac{N}{mm^2}$$

Modulul de elasticitate longitudinală
conform pct. 3.1.2.1.7. din MP 025/2004

- coeficient în funcție de tipul zidăriei și
marca mortarului

$$\alpha_z = 750$$

$$E_z = \alpha_z \cdot f_{mz}$$

$$E_z = 1650 \frac{N}{mm^2}$$

Modulul de elasticitate transversal

$$G_z = 0,25 \cdot E_z$$

$$G_z = 412 \frac{N}{mm^2}$$

Coeficientul Poisson:

Greutatea specifică a zidăriei tencuit:

$$\nu = 0,25$$

$$\gamma = 16 \frac{kN}{m^3}$$

**ZIDĂRIE DIN PIATRĂ BRUTA PLATA CU RANDURILE DE DIFERITE ÎNĂLȚIMI,
înălțimea rândului este min. 18 cm**

Date conform documente relevante disponibile și provenite din cercetări vizuale
(Zidărie din piatră de gresie)

Rezistența medie
de rupere la compresiune al blocului:

$$f_{mp} = 50,0 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristică la compresiune al blocului:
conform tabel 8.13. din P100-1/2013

$$f_{kcp} = f_{mp} \cdot \gamma_M$$

- coeficientul parțial de
siguranță pentru material:

$$\gamma_M = 2,2$$

$$f_{kcp} = 110 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristică
de rupere la compresiune al mortarului:

$$f_m = 10,0 \frac{N}{mm^2}$$

Din datele de mai sus rezultă următoarele valori de rezistențe
și module de elasticitate

Rezistența medie la compresiune ale zidăriei:
conform pct. 3.1.2.1.5. din MP 025/2004

$$f_{mzp} = 0,9 \cdot 0,8 \cdot 10,5 \frac{N}{mm^2}$$

- pentru zidării neomogene, valorile medii se reduc
prin înmulțire cu coeficienți $\gamma_{rd} = 0,75 - 0,9$.

- pentru zidărie de piatră cu forme neregulate rezistența
se reduc prin înmulțire cu coeficient 0.6-0.8

$$f_{mzp} = 7,56 \frac{N}{mm^2}$$



000130

Rezistența caracteristică la compresiune ale zidăriei:
conform tabel 8.13. din P100-1/2013

- coeficientul parțial de
siguranță pentru material:

$$\gamma_M = 2,2$$

Rezistența standardizata la compresiune al blocului:

- constant:

$$k_c = 0,55$$

Rezistența caracteristică de rupere la forfecare
ale zidăriei conform fig. A.1.1. din MP 025/2004:

Rezistența medie de rupere la forfecare ale zidăriei
conform fig. A.1.1. din MP 025/2004:

Rezistențe medii la întindere din încovoiere
conform pct. 3.1.2.1.4. din MP 025/2004

Modulul de elasticitate longitudinală
conform pct. 3.1.2.1.7. din MP 025/2004

- coeficient în funcție de tipul zidăriei și
marca mortarului

Modulul de elasticitate transversal

Coeficientul Poisson:

Greutatea specifică a zidăriei tencuit:

Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba



$$f_{kzp} = f_{mzp} \cdot \gamma_M$$

$$f_{kzp} = 16,63 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{bcp} = \frac{f_{mp}}{k_c}$$

$$f_{bcp} = 90,91 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{vk0} = 0,0015 \cdot f_{mp}$$

$$f_{vk0} = 0,075 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{vkm} = 0,003 \cdot f_{mp}$$

$$f_{vkm} = 0,15 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{xk1} = 0,20 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{xk2} = 0,40 \frac{N}{mm^2}$$

$$E_z = \alpha_z \cdot f_{mzp}$$

$$\alpha_z = 750$$

$$E_z = 5670 \frac{N}{mm^2}$$

$$G_z = 0,25 \cdot E_z$$

$$G_z = 1418 \frac{N}{mm^2}$$

$$\nu = 0,25$$

$$\gamma = 20 \frac{kN}{m^3}$$

Întocmit,
ing. Ferenczi Z. Sámuel



000131



STANDARDE DE REFERINȚĂ – PRESCRIȚII TEHNICE

P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri

P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică – Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente

P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri

CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor

CR 6 -2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

NP 005-2003 Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn

NP 112-2014 Normativ pentru proiectare structurilor de fundare directă

MP 025-2004 Metodologie pentru evaluarea riscului și propunerile de intervenții necesare la structurile construcțiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora

SR EN 1990 Eurocod Bazele proiectării structurilor

SR EN 1991 Eurocod 1 Acțiuni asupra structurilor

SR EN 1992 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton

SR EN 1993 Eurocod 3 Proiectarea structurilor de oțel

SR EN 1994 Eurocod 4 Proiectarea structurilor compozite de oțel și beton

SR EN 1995 Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn

SR EN 1996 Eurocod 6 Proiectarea structurilor de zidărie


SR EN 1997 Eurocod 7 Proiectarea geotehnică

SR EN 1998 Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur

SR EN 1999 Eurocod 9 Proiectarea structurilor de aluminiu




000132

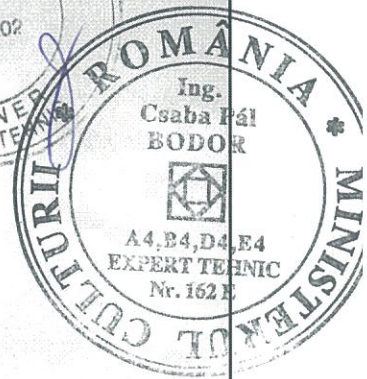

000100

Biserica Evanghelică din România
Parohia AGNITA

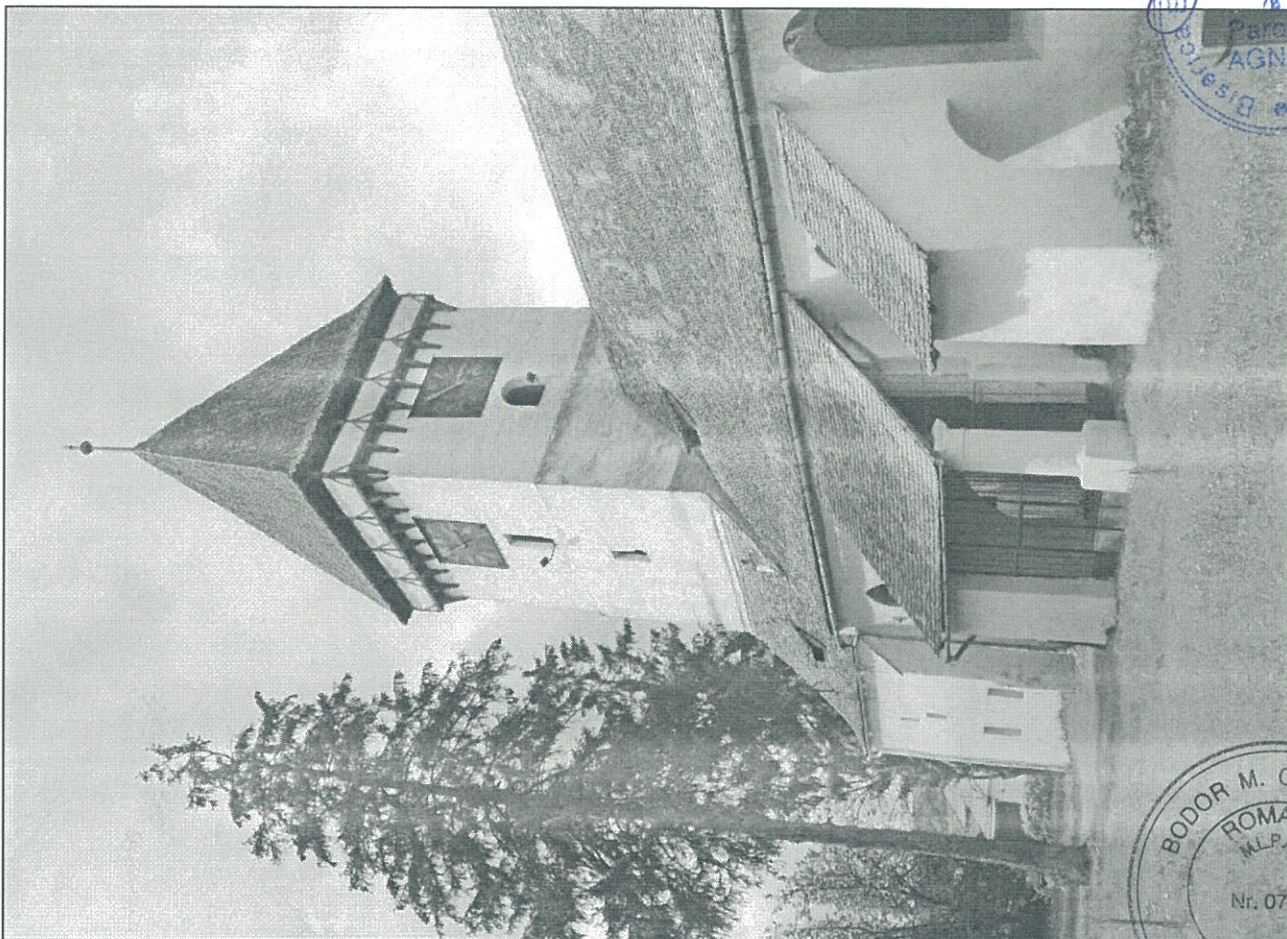


BODOR M. CSABA PÁL
ROMANIA
M.L.P.A.T.
Nr. 07202
A1
INGINER
EXPERT TEHNIC



ROMANIA
Ing. Csaba Pál BODOR
AG. S. P. I. E. T. A.
EXPERT TEHNIC
Nr. 162 E
COMITATUL AGNITA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII

000134

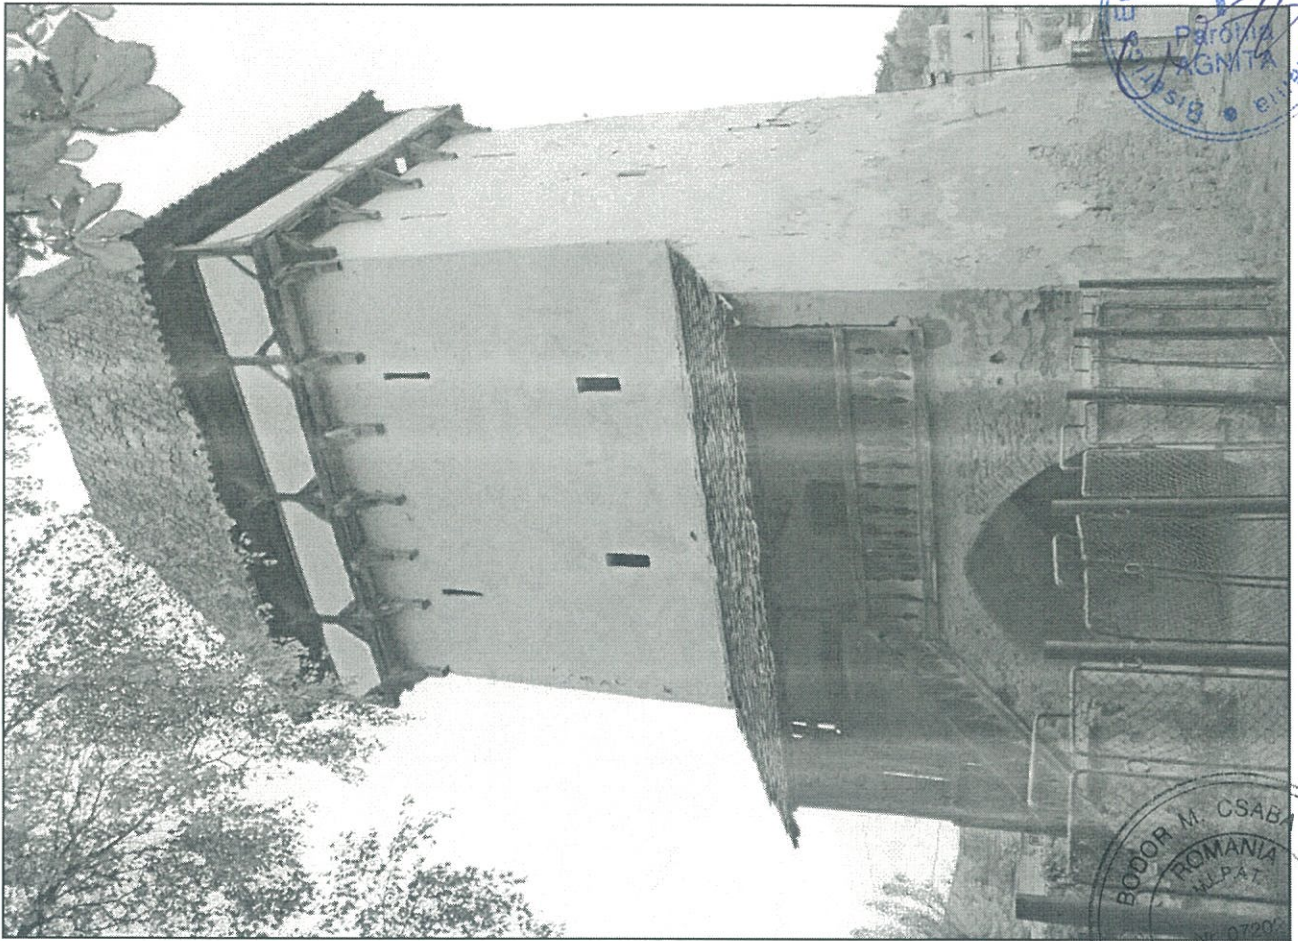

Biserica Evanghelică C.A. din România
PAROCHIA
AGNITA

BODOR M. CSABA PÁL
ROMANIA
M.P.A.T.
Nr. 07202
A1
INGINER
EXPERT



ROMANIA
Ing. Csaba Pál BODOR
M.P.A.T.
Nr. 162B
MINISTERUL
CULTURII