




**DESCRIERE DEGRADARI**      **INTERVENTII PROPUSE**

INVELTOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORȚIE DE 25%	COMPLETAREA LACUNELOR IN ACOPERIS CU OLANE VECHI, RECUPERATE
PARAFET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK" - TENCUI CU VAR PE AMBELE FETE	
SISTEM DE SUSTINERE A PARTII SUPERIOARE A TURNULUI - CONSOLE SI GRINZI LEMN STEJAR	CONSOLIDAREA GRINZILOR CU MATERIAL SIMILAR
ACCES LA NIVELUL SUPERIOR- SCARA DE LEMN PE VANGURI LATERALE	
ACCES LA NIVELUL SUPERIOR- SCARA DE LEMN PE VANGURI LATERALE	CONSOLIDAREA SCARILOR CU MATERIAL SIMILAR
UMPLUTURA - PERETE CARAMIDA	
FEREASTRA INZIDITA CARAMIDA- LACUNA IN PARTEA SUPERIOARA PANA LA NIVELUL SUPERIOR INZIDITA CARAMIDA	COMPLETAREA LACUNELOR CU MATERIAL SIMILAR
ACCES LA NIVELUL SUPERIOR- SCARA DE LEMN PE VANGURI LATERALE	BUIANDRUG CERAMIC
ZIDARIE DE PIATRA DE RAU SI DE CARIERA NETENCUITA	ROSTUIREA ZIDARIEI
LACUNE IN ZIDARIE	COMPLETAREA LACUNELOR CU MATERIAL SIMILAR
LACUNE IN ZIDARIE IN PUNCTUL DE INCASTRARE A GRINZILOR DE LEMN CE SUSTIN NIVELUL CURENT ZIDARIE ISTORICA PIATRA DE RAU SI DE CARIERA, NETENCUITA LA INTERIOR	
ACCES LA NIVELUL SUPERIOR- SCARA DE LEMN PE VANGURI LATERALE	CONSOLIDAREA SCARILOR CU MATERIAL SIMILAR, ASANAREA ATACULUI FUNGIC CU SOLUTIE DIFFUSI S
SARPANTA LEMN DE RASINOASE- APPROX. 15% PREZINTA URME DE UMEZEALA SI ATAC FUNGIC	
UMPLUTURA - PERETE CARAMIDA	
FISURA VERTICALA	CONSOLIDAREA GRINZILOR CU MATERIAL SIMILAR
GRINZI LEMN TRANSVERSALE	
LACUNE IN ZIDARIE	COMPLETAREA LACUNELOR CU MATERIAL SIMILAR
STRANA BIPARTITA DIN PIATRA	
NISA IN ZIDARIE	
ACCES SUD ANCADRAMENT PIATRA	
VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR	INDEPARTAREA VARUIELILOR
SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII	
INALTARE PARDOSEALA LEMN- INFILTRATII APA	APLICAREA DE TENCUIEI DE ASANARE, TIP HASSIT
SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL	

**LEGENDA**

- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
- UMLUTURA CARAMIDA
- EXCREMENTE DE ROZATOARE, LILIECI SAU PASARI
- DISCONTINUITATI IN STRUCTURA PERETILOR SAU PARDOSELILOR
- TENCUIEI AFECTATE DE UMEZEALA ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA
- REPARATIE RECENTA
- VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
- SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL

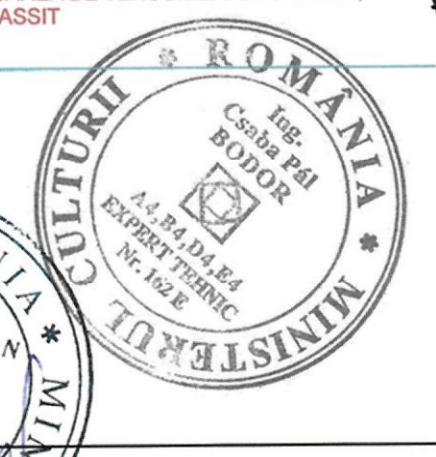

**NOTA**

Structura de rezistenta	zidarie portanta piatra de rau si de cariera si caramida, bolii caramida si sarpanita lemn
Suprafata construita	778 mp
Categoria Normala de importanta a Cladirilor Conform Normativ H.G.R. 768/97	II
Clasa de risc la incendiu	II
Clasa de rezistenta la foc al cladirii	II
Cai de evacuare	Imobilul are 3 cai de evacuare
Se vor respecta in totalitate pe toata durata santierului prevederile normativelor in vigoare privind Protectia Muncii.	

VERIFICATOR	NUMER	SIGNATURA	CERINTA	REFERAT NR./DATA
	CIF 33404854		Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C.A. AGNITA	Proiect 18/2016
	B. I.A. EMILA, CRISAN		Titlu proiect: REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA, PIATA G.D. TEUTSCH, NR. 1-3	Faza PT ARH
SPECIFICATIE	NUME	Sc. 1:100	Titlu plansa: RELEVU	Plansa Nr.3.01
Se f proiect	arh E.A. Crisan		REFERAT NR./DATA	
Proiectat	arh E.A. Crisan	Data 01/2018	SECTIUNE A-A	