

**DEGRADARI**

- STALP CENTRAL DE SUSTINERE ALTAR- ATAC PUTERNIC INSECTE XILOFAGE
- PARDOSEALA MOZAIIC TURNAT
- SUPRAFATA PERETE ATACATA DE UMEZEALA
- COMPARTIMENTARE DIN LEMN
- PARDOSEALA CIMENT
- ZIDARIE ISTORICA PIATRA DE RAU SI DE CARIERA, NETENCUTA LA INTERIOR
- PLANSEU DIN ELEMENTE DE LEMN DEGRADAT DE ATAC FUNGIC SI PARTIAL PRABUSIT
- SUPRAFATA PERETE ATACATA DE UMEZEALA
- SUPRAFATA PERETE ATACATA DE UMEZEALA CU TENCUIALA PARTIAL PIERDUTA
- PERETE DEPARTITOR CARAMIDA
- SCARA DE LEMN INCASTRATA ZIDARIE LATERALA
- PARDOSEALA DIN SCANDURI RASINOASE
- ZIDARIE ISTORICA PIATRA DE RAU SI DE CARIERA, TENCUITA SI VARUITA RECENT CATRE INTERIOR
- SUPRAFATA PERETE ATACATA DE UMEZEALA
- SUPRAFATA PERETE ATACATA DE UMEZEALA CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL SI EFLORESCENTE DE SARURI
- PARDOSEALA DIN SCANDURI RASINOASE
- PROIECTIA ARCELOR CE ALCATUIESC PLAFONUL
- PERETE DEPARTITOR CARAMIDA
- LACUNA IN ZIDARIA DE PIATRA DE RAU SI DE CARIERA
- PARDOSEALA DIN SCANDURI RASINOASE
- PERETE DEPARTITOR CARAMIDA
- SCARA DE LEMN PE VANGURI LATERALE
- PARDOSEALA CIMENT
- MOBIER LEMN MASIV CE PREZINTA ATAC ACTIV DE INSECTE XILOFAGE
- STALP CU SECTIUNEA POLIFORMA DIN LEMN VOPSIT CU VOPSEA DE ULEI
- LACUNA IN ZIDARIA DE PIATRA DE RAU SI DE CARIERA
- PARDOSEALA MOZAIIC TURNAT
- SCARA DE LEMN INCASTRATA ZIDARIE LATERALA
- ZIDARIE ISTORICA PIATRA DE RAU SI DE CARIERA, NETENCUTA LA INTERIOR
- PARDOSEALA CIMENT

**PROPUNERI**

- INLOCUIT PARDOSEALA DIN MOZAIIC CU PARDOSEALA DIN CARAMIDA PLINA
- REABILITAT STRUCTURA DE LEMN LA ALTAR
- APLICAT TENCUIELI DE ASANARE TIP HASSIT
- INLOCUIT PARTI DEGRADATE ALE PLANSEULUI, CU MATERIAL SIMILAR
- TRATAREA MOBILIERULUI CU DIFFUSIT S CONTRA ATACULUI FUNGIC
- APLICAT TENCUIELI DE ASANARE TIP HASSIT
- INLOCUIT PARDOSEALA DIN CIMENT CU PARDOSEALA DIN CARAMIDA PLINA
- TRATAREA MOBILIERULUI CU DIFFUSIT S CONTRA ATACULUI FUNGIC
- APLICAT TENCUIELI DE ASANARE TIP HASSIT
- INLOCUIT PARDOSEALA DIN MOZAIIC CU PARDOSEALA DIN CARAMIDA PLINA
- APLICAT TENCUIELI DE ASANARE TIP HASSIT
- COMPLETAREA LACUNELOR DIN ZIDARIE CU MATERIAL SIMILAR

**LEGENDA**

	SUPRAFATA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC FUNGIC		PARDOSEALA MOZAIIC TURNAT
	SUPRAFATA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC (ALGE)		
	UMPLUTURA CARAMIDA		
	EXCREMENTE DE ROZATOARE, LIJECI SAU PASARI		
	DISCONTINUITATI IN STRUCTURA PERETILOR SAU PARDOSELILOR		
	SUPRAFATA AFECTATA DE UMEZEALA		
	REPARATIE RECENTA		
	VARUIEI EXPOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR		
	TENCUIALA CAZUTA PARTIAL		

**NOTA**

Structura de rezistenta: zidarie portanta piatra de rau si de caniera si caramida, boli caramida si sarpanita lemn

Suprafata construita: 778 mp

Categoria Normala de importanta a Cladirei Conform Normativ H.G.R. 766/97: II


Gradul de risc la incendiu: grad mic

Grupul de rezistenta la foc al cladirii: III

Cai de evacuare: 1 imobilu are 3 cai de evacuare

Se vor respecta in totalitate pe toata durata santienului prevederile normativelor in vigoare privind Protectia Muncii.

23 IUL 2018  
2706

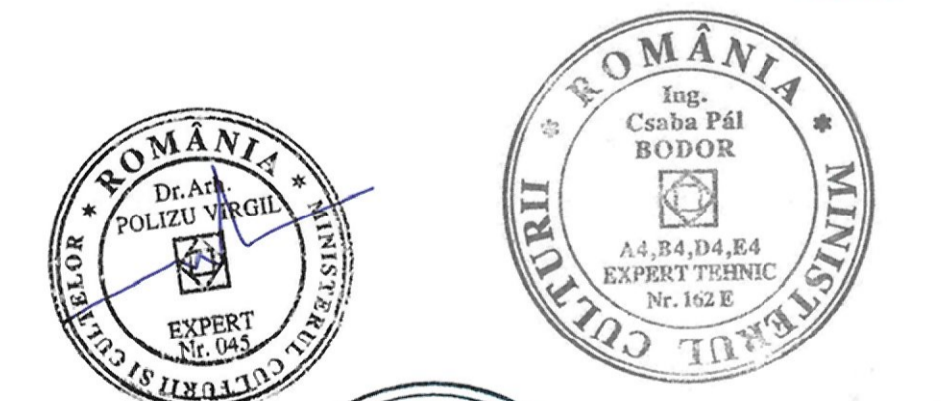

expert tehnic rezistenta: ing Csaba Bodor Pál

VERIFICATOR	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT NR/DATA
	CIF 33404854			Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C.A. AGNITA
	B. I. A. EMILA CRISAN			Proiect 18/2016
	SIBIU, str. NEGOUJ, nr. 84			Titlu proiect: REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA - PIATA G.D. TEUTSCH NR 1-3
				Faza PT ARH
SPECIFICATIE	NUME	Sc. 1:100		Titlu plansa: BISERICA PLAN PARTER
Sef proiect	arh E.A. Crisan			CARTAREA DEGRADARILOR
Proiectat	arh E.A. Crisan	Data 01/2018		Plansa Nr.2.01