

COMPONENTE ARTISTICE

- ZONE CU PICTURĂ MURALĂ
- ANCADRAMENTE DE PIATRĂ
- PIETRE FUNERARE AȘEZATE ÎN ZIDĂRIE
- OBIECTE DE INVENTAR MOBIL
- MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE
- ALTAR - LEMN PICTAT
- STRANE - LEMN PICTAT
- LAMBRIURI - LEMN PICTAT
- AMVON - LEMN PICTAT
- CRISTELNITĂ - PIATRĂ
- BĂNCI
- ORGĂ - LEMN PICTAT
- PIETRE FUNERARE ȘI PIESE DECORATIVE DIN PIATRĂ

INTERVENȚII LA NIVELUL TĂMLĂRIEI EXTERIOARE

- USI LEMN
- FERESTRE DIN LEMN
- VITRALII
- PLASE PROTECȚIE

INTERVENȚII LA NIVELUL PARDOSELILOR



- PARDOSELI DIN LEMN (DUSUMELE)
- PARDOSEALĂ DIN CĂRAMIDĂ PLINĂ (DE EPOCĂ)
- SLIT DE AERARE DREN PERIMETRAL INTERIOR
- SLIT DE VENTILAȚIE UMIDITATE CAPILARĂ

INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI

- ZIDĂRIE

Legendă

Inventariere degradări	Lucrări de reparații
1	roșturi fără mortar
2	zidărie piatră / cărămidă prezentând degradări
3	zidărie piatră / cărămidă cu goluri
4	completări intervenții cu beton
5	tencuială desprinsă, cu goluri
6	tencuială aderență la suport cu zugrăveli deteriorate
7	suprafețe de tencuială deteriorate
8	suprafețe sau fragmente cu frescă
9	elemente decorative din piatră
10	umiditate în zidărie
11	săruri în zidărie
12	degradări biologice
13	învelișuri degradate
14	crăpaturi / fisuri în zidărie
15	vegetație crescută pe zidărie
16	coronament din zidărie de cărămidă / piatră naturală
17	degradări la elementele din lemn
18	elemente de închidere, metal-tirani, ancore etc.
19	roșturi cu mortar adecvat, închiderea rosturilor > 3cm cu pietre mici
20	desprinderea elementelor degradate și înlocuire cu același material
21	umplerea golurilor cu material identic
22	indepartare dacă este necesar/posibil
23	umplerea golurilor, consolidarea marginilor cu refaceri de zugrăveli pe bază de var
24	refacerea zugrăvelilor pe bază de var după înțurarea cauzelor (săruri, infiltrații, etc.)
25	consolidare conform recomandărilor restauratorului
26	conservare conform studiului de parament/restaurator piatră
27	conservare conform studiului de parament/restaurator piatră
28	vezi lucrări recomandate în descrierea măsurilor propuse
29	vezi lucrări recomandate în descrierea măsurilor propuse
30	tratament cu soluții insecto-fungicide
31	refacere învelitoare
32	înlocuire tigle degradate
33	umplere cu același material și netesere cărămidă/piatră-injecție
34	indepartarea vegetației, inclusiv a rădăcinilor
35	roșturi, completarea spațiilor prezentând goluri, înnoire suprafețe cu mortar
36	reparații conform memorii de arhitectură/rezistență și expertiză tehnică
37	înlocuire, curățare de rugina, revopsire

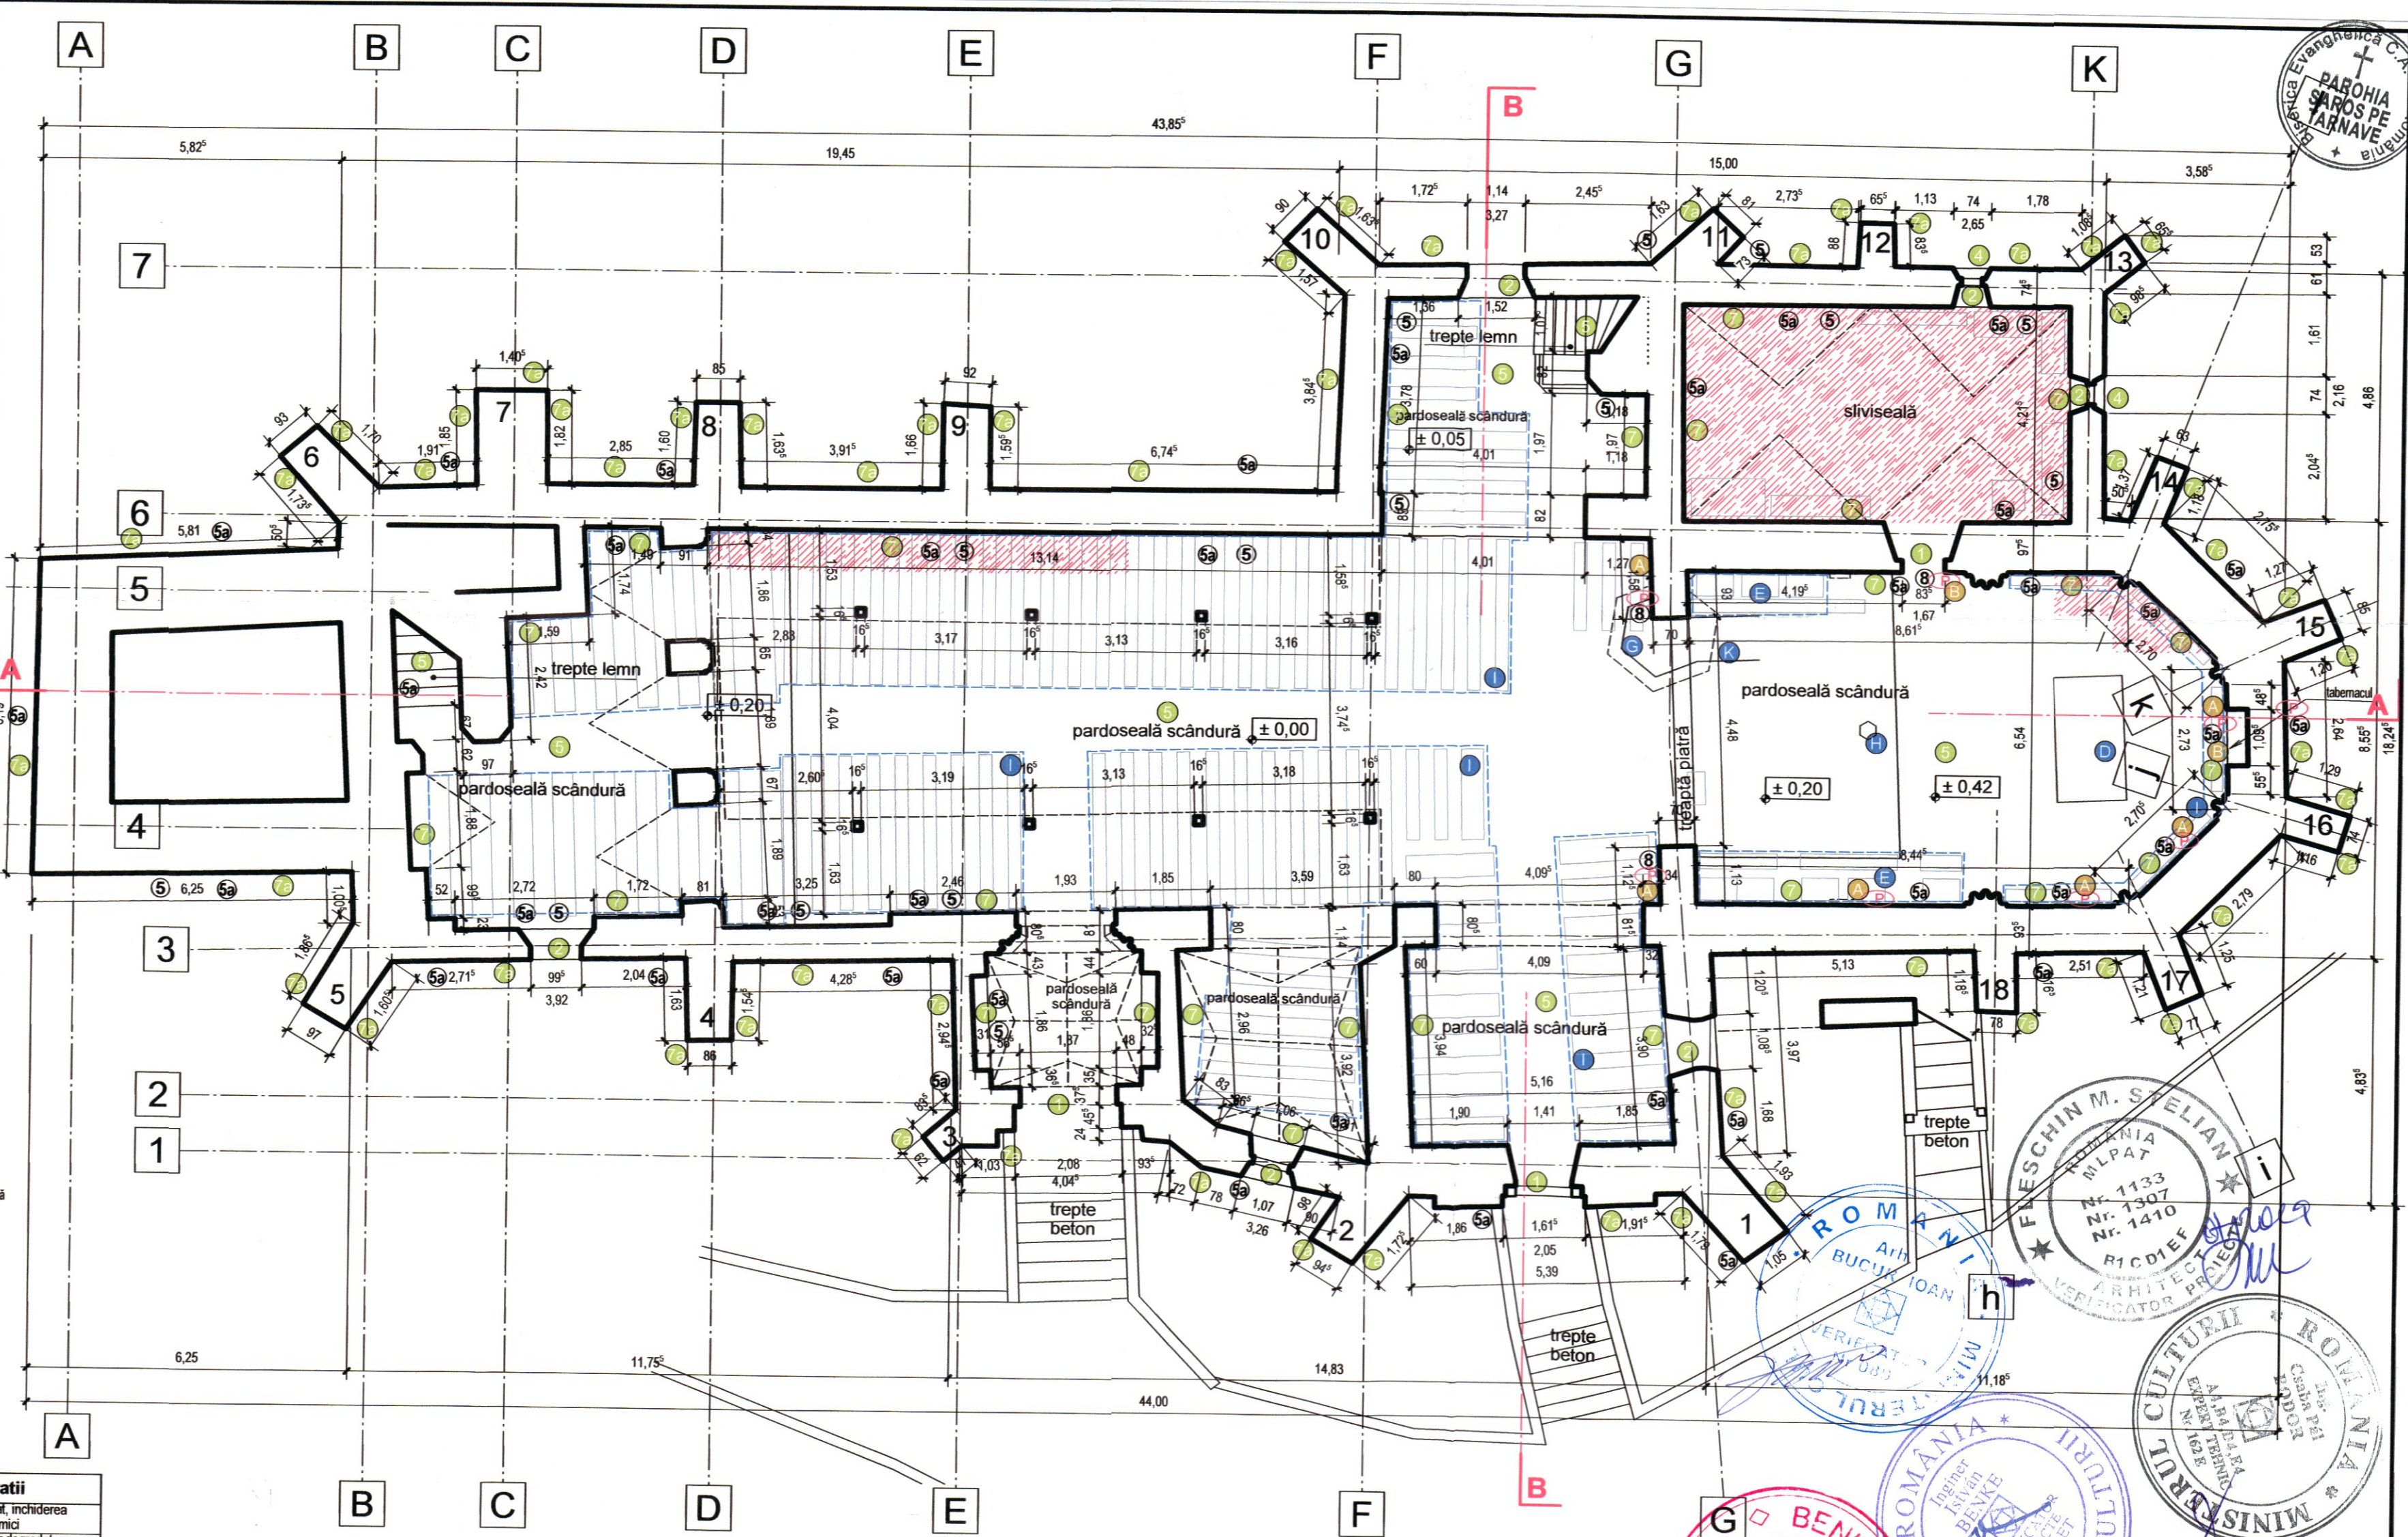

Categoria de importanță C - NORALĂ, Clasa de importanță II, Sconstruită - 529,00mp, Sdesfășurată - 840,00mp

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURĂ	CERINȚĂ	REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA
3D PLAN	CRÎȘAN E. A. spec. MCC	J32/14912003	0722 26 13 10 office@3dplan.ro	04/2015
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURĂ	CERINȚĂ	REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA
SEF PROIECT	arh. CRÎȘAN E. A. spec. MCC	J32/14912003	0722 26 13 10 office@3dplan.ro	04/2015
PROIECTAT	arh. TIMOFTÉ Marius	J32/14912003	0722 26 13 10 office@3dplan.ro	04/2015
DESENAT/RELEVAT	arh. TIMOFTÉ Marius	J32/14912003	0722 26 13 10 office@3dplan.ro	04/2015

LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE ȘAROȘ PE TÂRNAVE, jud. Sibiu

Planșa nr. A03